



Condition Report - تقرير فحص

5NPD74LF1KH486375 | Hyundai | Elantra | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	8487
تاريخ الكشف	Check Date	7/31/2022
وقت الكشف	Check Time	3:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	7/31/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Elantra
رقم الشاسي	Chassis No	5NPD74LF1KH486375
سنة الصنع	YEAR	2019
كم	KM	38247
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	جيد	good	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	جيد	good	يوجد نقص استند


SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	2%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	13%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	83%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	85%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	63%


الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	76%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

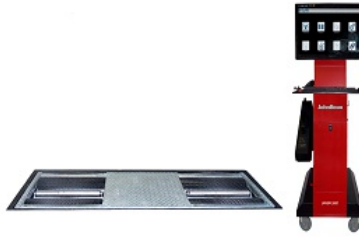

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	72%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	16%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1451

chassis check | فحص الشاسي

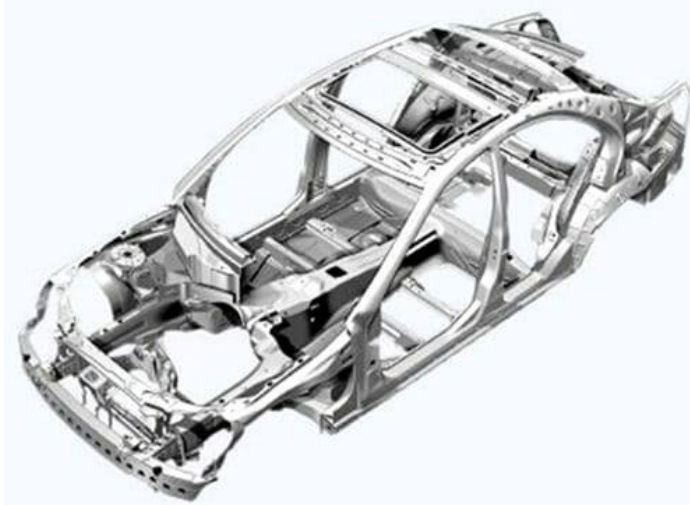


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير بقطعة اصلية
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	



رأس الشاسي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	
---------------------------	-----------------------------	-------	---------	--



رأس الشاسي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	
---------------------------	----------------------------	-------	---------	--

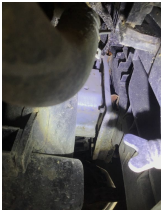

تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
----------------------	------------------------	------	------	--

الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged
			
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	متضرر	damaged
			
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged
			
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	متضرر	damaged
			
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	متضرر	damaged
			
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب في مشط الاستيران
حجر البيئة	Catalytic	لا يعمل	It doesn't work.	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	سيئ	Bad	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	نعم	Yes	



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	




درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	يوجد ملعب في درايف شفت الداخلي
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad	



درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	وجوب تبديل لاستيكة درايف شفت
----------------------	---	-------	------------	------------------------------



عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	سيئ	Bad	
----------------------	------------	-----	-----	--

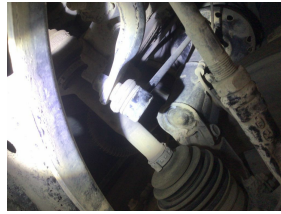

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق و صوت في جزء الاعلى من المحرك
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطاء الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعتل	Fault Found	ضوء الوسائد الهوائية ملغي
الالكترونية الملاي ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	يوجد قيد للعتل	Fault Found	usb يوجد خلل في مدخل ال
الالكترونية الاضواء	electronic lights	يوجد قيد عطل	Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد خلل في حجر البيئة

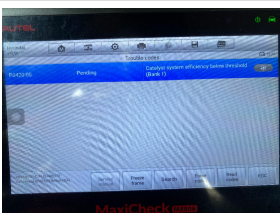

الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	

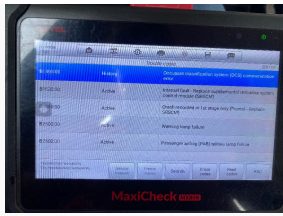

أحزمة الأمان	Safety belts	متضرر	damaged
منظومة الرادار أو الكاميرات	radar system	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found




BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	77%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء

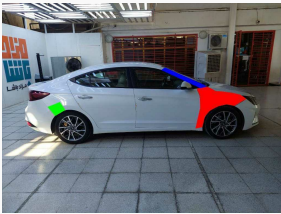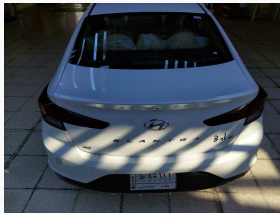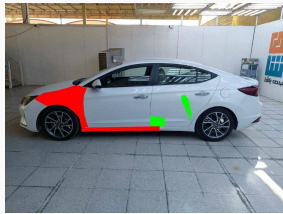

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلي	Original	رسمات وخدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير أصلية	Replaced with Non Original	
جناح أمامي يسار	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رسمات وخدوش / سوجد كليز
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رسمات وخدوش وتكحيل
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش وتكحيل
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رسمات وخدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رسمات وخدوش

باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	
التكئة العليا اليمين	right	مصبوغ	painted	
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش/ يوجد كليز
جناح امامي يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		
the test does not include the plastic parts				

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة

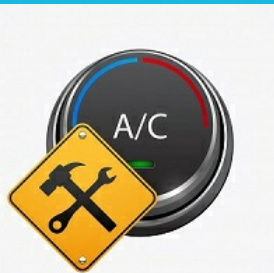

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	سيء	bad	

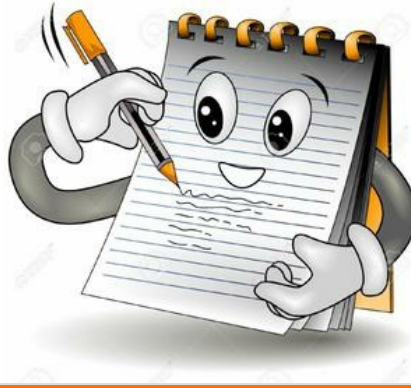

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات