



Inspection Report - تقرير فحص

3N1AB8DV6NY210170 | Nissan | Sentra | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	13040
تاريخ الكشف	Check Date	5/7/2023
وقت الكشف	Check Time	2:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	5/7/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	Sentra
رقم الشاسي	Chassis No	3N1AB8DV6NY210170
سنة الصنع	YEAR	2022
ميل	Mile	14324
اللون	COLOR	Blue
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	يوجد نقص استد تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	1%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	3%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	84%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	83%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	58%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	61%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.6
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0


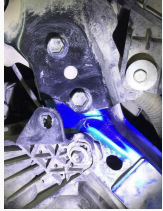
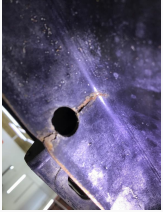
فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	63%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	22%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1501

فحص الشاسي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	
				
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير بقطعة تجاري
رأس الشاسي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	ضرر بسيط
				
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	ضرر بسيط



الشاصي الامامي الایسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البينة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good


LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	يوجد أثر نضوح
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط الاستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	لم يتم فحص حجر البيئة
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالصنة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	
				
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	




MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق ووجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اإعطال الالكترونية

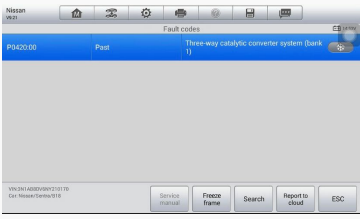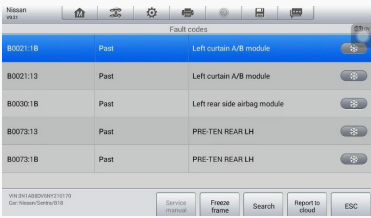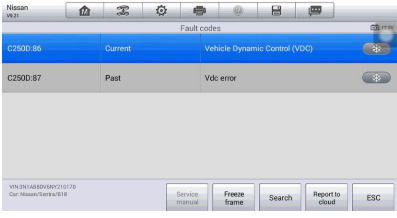

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	ضوء الجيك انجن ملغي
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	يوجد خلل في حجر البيئة
				
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
				
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	يوجد خلل في منظومة الرادار
				
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	


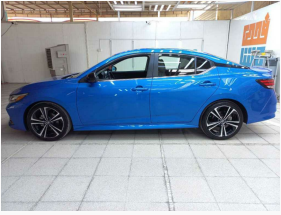


BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	71%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

الكشف على الهيكل والطلاء | BODY AND PAINT CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش وتلف في الصبغ
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	مصلح بارد رصعات خدوش تكحيل
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش معير
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل معير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	شروخ كبيره	big cracks	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	

الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث الایسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الایسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الایسر	left front door glass	سليم	good
المرایا الجانبية الایسر	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الایسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الایمن	Right Fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الامامي الایمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	