



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KMHL14JC9PA274811 | Hyundai | Sonata | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30267
تاريخ الكشف	Check Date	9/3/2025
وقت الكشف	Check Time	12:49 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Sonata
رقم الشاسي	Chassis No	KMHL14JC9PA274811
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	5103
اللون	COLOR	Silver
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2020

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	83%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	84%


الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	85%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	88%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

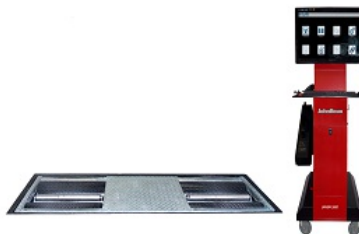

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	70%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	30%


chassis check | فحص الشاسي

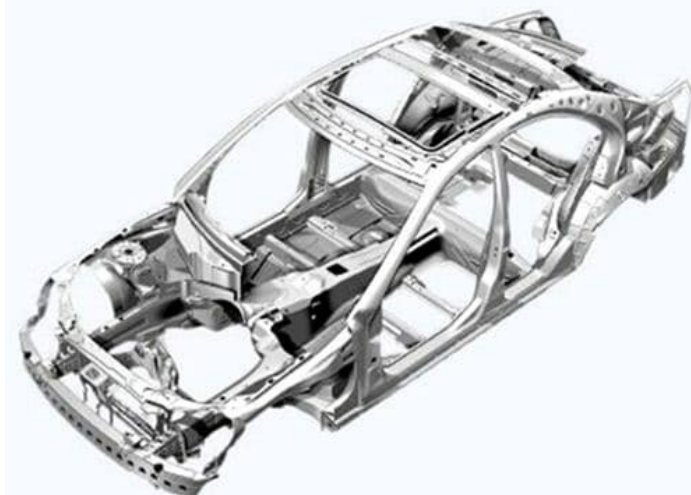

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير و ضرر بسيط



جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	
-----------	--------------	-------	---------	--

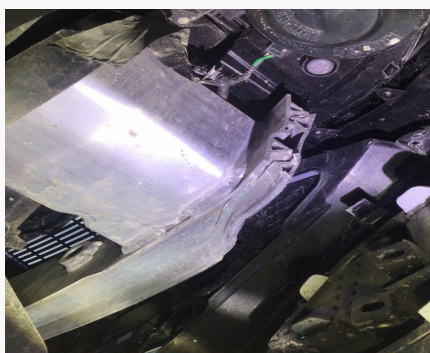

رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	ضرر بسيط	minor damage
---------------------------	-----------------------------	----------	--------------



رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged



قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي الايمن	lighad Right front wing	متضرر	damaged


ضرر بسيط



قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى

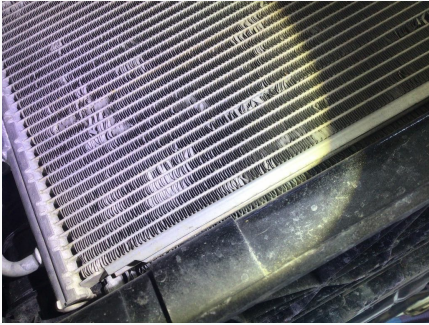


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	ضرر بسيط	minor damage	
				
مشط ستيرين	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	نعم	Yes	



تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية

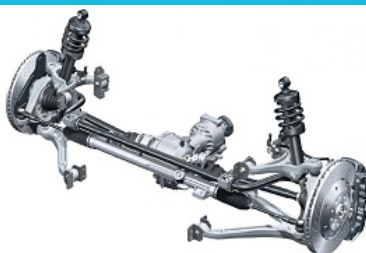

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	

درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable
الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعلل	Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد خلل في صمم التيربو

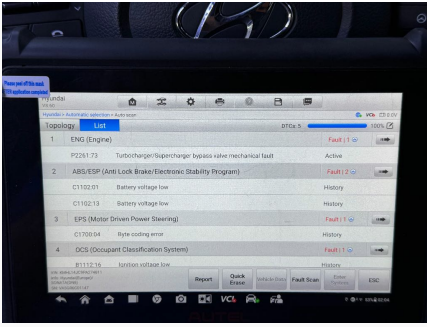

الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الدمان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية





المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	76%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	

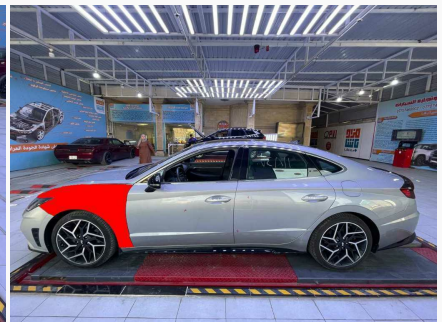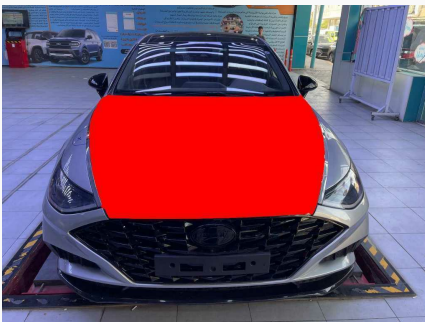



سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	من الداخل والخارج مفتوح
جناح امامي يسار	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	مصبوغ	Painted	
باب خلفي يمين	Right Rear Door	مصبوغ	Painted	
التكئة العليا اليمين	right	مصبوغ	Painted	
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش معير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	


الزجاج المثلث الایسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الایسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الایسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية الایسر	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Right back lamp	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة

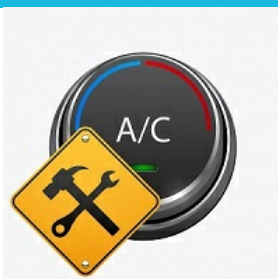

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة