



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KM8JCCD17RU142556 | Hyundai | Tucson | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30265
تاريخ الكشف	Check Date	9/3/2025
وقت الكشف	Check Time	12:37 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Tucson
رقم الشاصي	Chassis No	KM8JCCD17RU142556
سنة الصنع	YEAR	2024
ميل	Mile	13429
اللون	COLOR	Silver
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	هجين
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	80%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	82%


الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	84%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	86%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

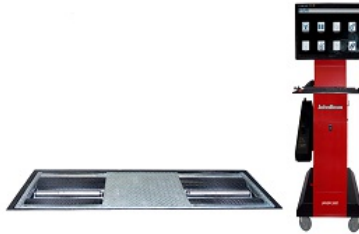

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	65%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	25%


chassis check | فحص الشاسي

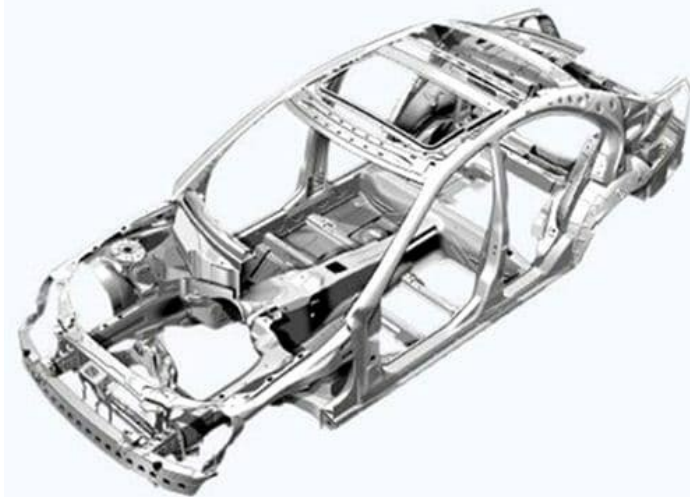


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	



رأس الشاسي الامامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاسي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاسي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	متضرر	damaged	يوجد قص و لحيم و صبغ و معجون

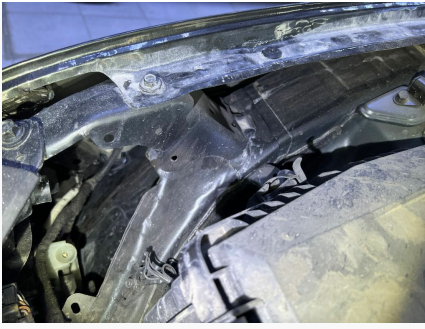

قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged

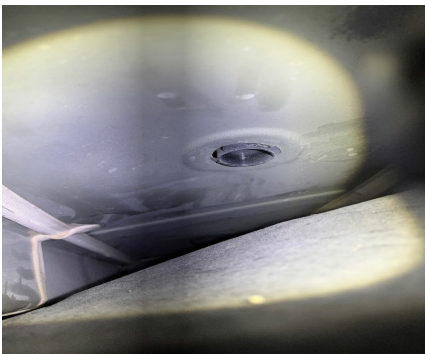

جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	ضرر بسيط	minor damage




حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------


فحص الرديتر	Radiator check	ضرر بسيط	minor damage	
-------------	----------------	----------	--------------	--

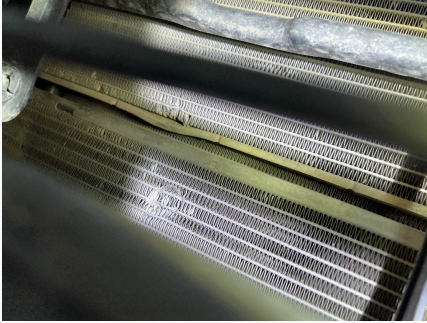

مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

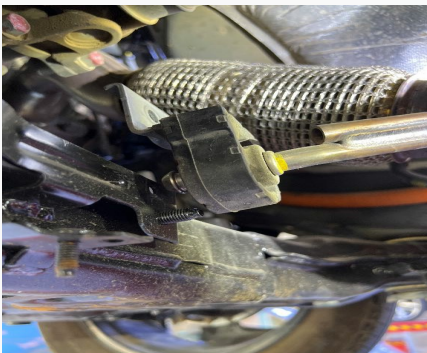

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية

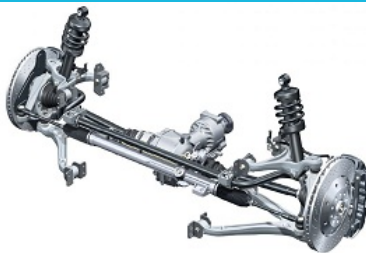

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	

رأس الربوط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable
الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	سيئ	bad	



الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية






المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعطل	Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية الاضاء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعطل	Fault Found	يوجد خلل في منظومة تحكم ابخرة الوقود وبنوايات الهواء الامامية

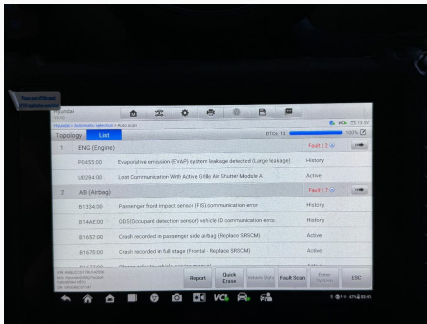

الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	يوجد ضرر في المقاعد

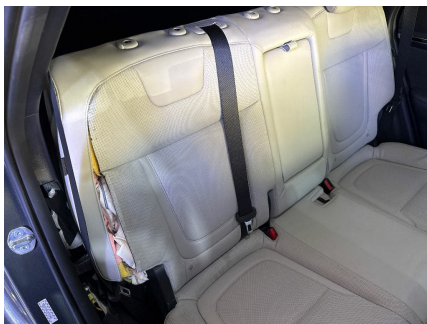


الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
------------------	---------	-------	----------------	--

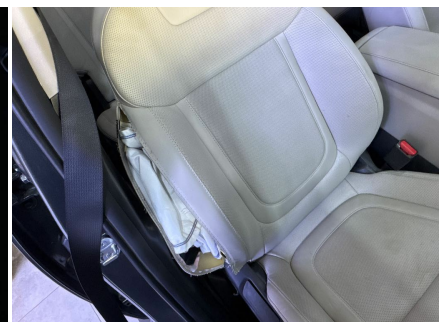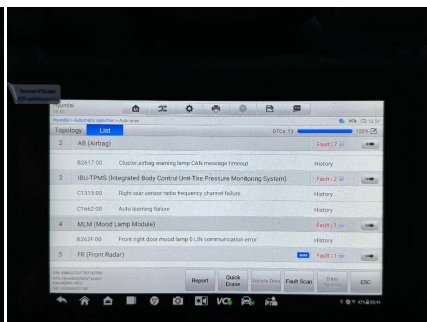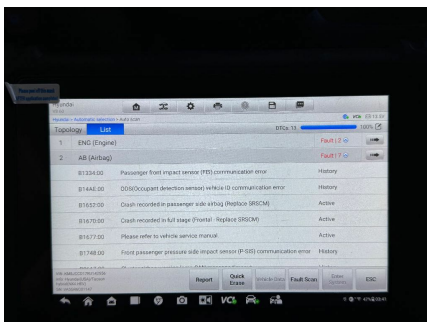





احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	يوجد قيد للعلطل	Fault Found	يوجد خلل في منظومة الرادار

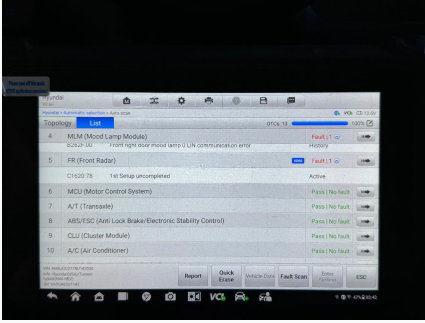

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	

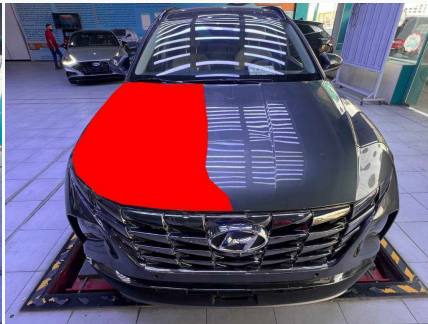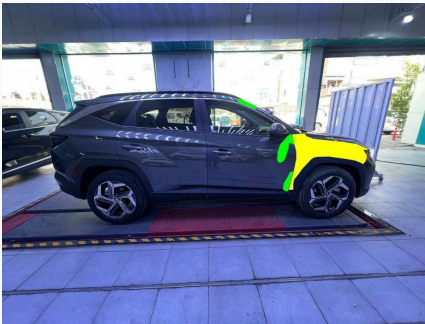

سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و معجون	painted and pasted	من الداخل والخارج رصغات خدوش تحويل مفتوح

جناح امامي يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكمة العليا اليمين	right	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	متضرر	damaged	من الداخل
باب امامي يمين	Right Front Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل متضرر من الداخل مفتوح
جناح امامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	يوجد ضرر في بطانة السقف



Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Inspection of hybrid cars | فحص سيارات الهجينة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حالة البطارية	Battery status	مقبول	acceptable	
فحص الشحن والتفريغ	Charge and discharge check	مقبول	acceptable	
عدد الخلايا	Number of cells	عدد الخلايا	Number of cells	72 cell
نسبة الفولتية	Voltage ratio	مقبول	acceptable	
عمل الخلايا بالاحمال	Cell work with loads	مقبول	acceptable	
عمل الخلايا بدون الاحمال	Cell work without loads	مقبول	acceptable	
فحص منظومة الهايبرد	Hybrid system inspection	مقبول	acceptable	


عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



ملاحظات اضافية | Additional Notes

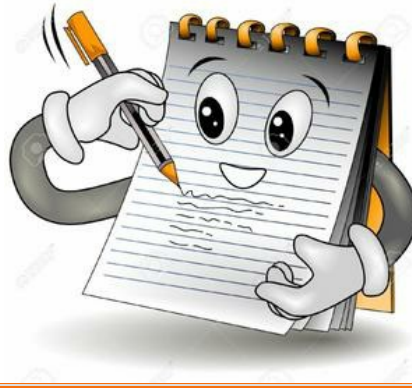

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلنص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة