



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KNDPM3AC6J7391306 | Kia | Sportage | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31439
تاريخ الكشف	Check Date	11/13/2025
وقت الكشف	Check Time	7:15 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	11/13/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	8:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Kia
الموديل	Model	Sportage
رقم الشاصي	Chassis No	KNDPM3AC6J7391306
سنة الصنع	YEAR	2018
ميل	Mile	88411
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	68%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	65%


الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	63%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	61%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	69%

chassis check | فحص الشاسي

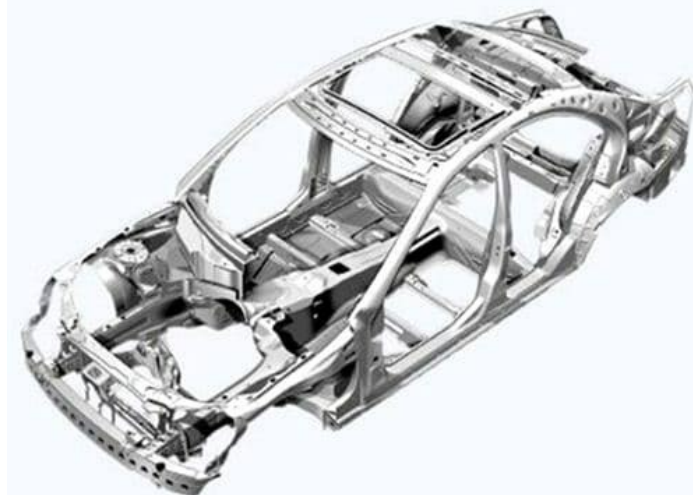

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير و متضرر



جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير و متضرر
-----------	--------------	-------	---------	--------------



رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	
				
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	متضرر و مصلح و صيغ و معجون
				
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	متضرر	damaged	يوجد قص و لحيم و صيغ و معجون
 				
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged	يوجد قص و لحيم و صيغ و معجون
  				
  				



لغد الجناح الامامي اليمين

lighthad Right front wing

جيد

good

قاعدة دبل امامي يمين

Double base front right

جيد

good

ارضية السفلى

lower floor

متضرر

damaged



جسر خلفي

back bridge

جيد

good

البينة الخلفية

badna background

جيد

good

حوض السيارة

car basin

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيسر

left head of front chassis

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيمن

right head of rear chassis

سليم

good

الشاصي الخلفي الايسر

Rear chassis left

سليم

good

تقاطع الشاصي الخلفي

cross of rear chassis

سليم

good

ارضية صندوق السيارة

car trunk floor


سليم

good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	متضرر	damaged	

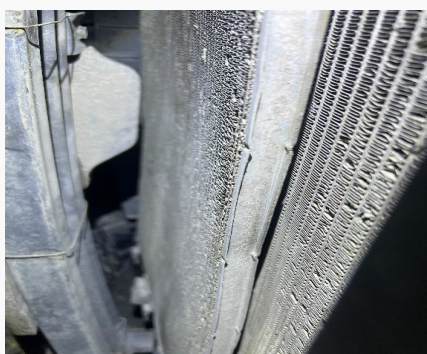

مشط ستيرن

steering rack

وسط

central

يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن

حجر البينة

Catalytic

لا يعمل

It doesn't work.



حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	نعم	Yes



تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	نعم	Yes
-----------------	------------------	-----	-----



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	سليبي	bad	



رأس الروط الایسر

Outer Tire Rod End Left Side

سیئ

Bad



درايف شفت أمامي یسار

Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side

مقبول

acceptable



طبلة أمامي أسفل یمين

Lower Control Arm Bushings Left Side

سیئ

Bad



رأس الروط الایمن

Outer Tire Rod End Right Side

سیئ

Bad



درايف شفت أمامي یمين

Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side

مقبول

acceptable

عمود مقاومة الانقلاب

stabilizer

سیئ

Bad



الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	سيئ	bad	
				
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	سيئ	bad	



طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	سيئ	bad



الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد صوت في جزء الاعلى من المحرك
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	لم يتم فحص المحرك من الفتح او التبدال بسبب عدم نظافة المحرك و يوجد تبيخير في المحرك و خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	لم يتم فحص الكير من الفتح او التبدال بسبب عدم نظافة الكير

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | االعتلال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعتل	Fault Found	ضغط الاطارات منخفض
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	69%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف نكراش جراد اثر حالوب
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامي يسار	Left Front fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش ضرر بسيط
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف نكراش
التكمة الوسطية	left	أصلي	Original	

اليسار				
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش معبر
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صيغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف نكراش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صيغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تلف تكحيل نكراش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف نكراش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	والتكئة الأمامية متضرر
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	متضرر	damaged	رصعات خدوش تكحيل نكراش مفتوح
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صيغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصيغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	يوجد عطل	There's a malfunction	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الایسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الایسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الایسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الایسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Left taillight	متضرر	Damaged	



المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	متضرر	Damaged	مصلح



Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	

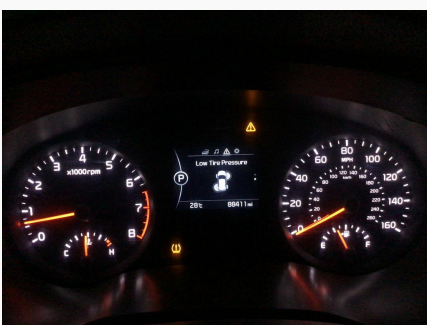



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة